



ASTRO VISTORIAS MOOCA  
CNPJ: 25.079.188/0001-36  
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202  
TELEFONE: (11) 96655-1548  
DATA VISTORIA: 09/09/2026 12:09:36

Número da Vistoria



### VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: PARTICULAR

#### DADOS DO PROPRIETARIO


| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE      | E-MAIL        |
|------|----------|---------------|---------------|
|      |          | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

#### DADOS DO VEÍCULO

| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo | Combustível            | Fabricante | Modelo                  |
|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|
|                         |          |                          |              | GASOLINA               | RAM        | RAM/RAMPAGE<br>RT GAS   |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor          | Nr.Motor               | Nr.Câmbio  | Kilometragem            |
| 2024                    | 2024     | 0                        | CINZA        |                        |            | 26145                   |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro |              | Nº do Motor no Veículo |            | Nº do Motor no Cadastro |
|                         |          |                          |              |                        |            |                         |

### INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados                                            | Status    | Descrição              |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA:                                       | ✓ OK      |                        |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:                          | ✓ OK      |                        |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:                            | ✓ OK      |                        |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:      | ✓ OK      |                        |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:         | ✗ ATENÇÃO |                        |
| 510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):                            | ⚠ ATENÇÃO | 514 Vidro não original |
| 520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:                       | ⚠ ATENÇÃO | 524 Vidro não original |
| 530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:                        | ⚠ ATENÇÃO | 534 Vidro não original |
| 550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):                                  | ⚠ ATENÇÃO | 554 Vidro não original |
| 570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:                         | ⚠ ATENÇÃO | 574 Vidro não original |
| 580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:                        | ⚠ ATENÇÃO | 584 Vidro não original |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:                     | ✓ OK      |                        |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK      |                        |

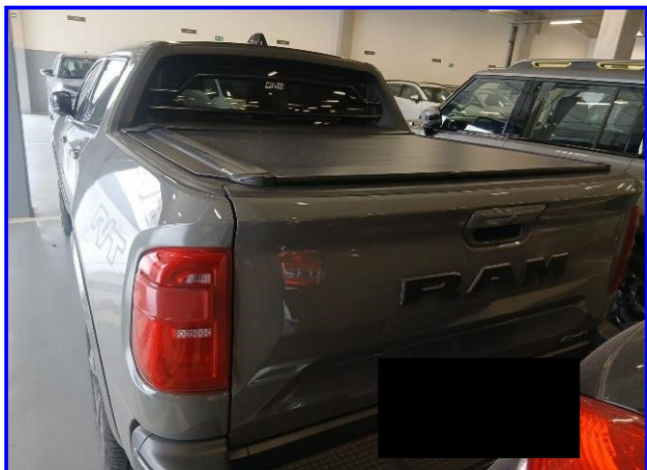

OBSERVAÇÃO:  
VEICULO BLINDADO.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CATX VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA





LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM





COLUNA DIANTEIRA DIREITA 127 MICRAS



LATERAL DIANTEIRA DIREITA 114 MICRAS



PARALAMAS DIANTEIRO DIREITO 103 MICRAS



CAPO 104 MICRAS



PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO 97 MICRAS



LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA 102 MICRAS





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 112 MICRAS



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA 103 MICRAS



PORTA TRASEIRA ESQUERDA 104 MICRAS



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA 129 MICRAS



PARALAMAS TRASEIRO ESQUERDO 116 MICRAS



TAMPA TRASEIRA 122 MICRAS





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAÇAMBA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



ENGATE PARA REBOQUE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PARALAMAS TRASEIRO DIREITO 104 MICRAS



LATERAL TRASEIRA DIREITA 121 MICRAS





PORTA TRASEIRA DIREITA 103 MICRAS



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA 106 MICRAS



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA

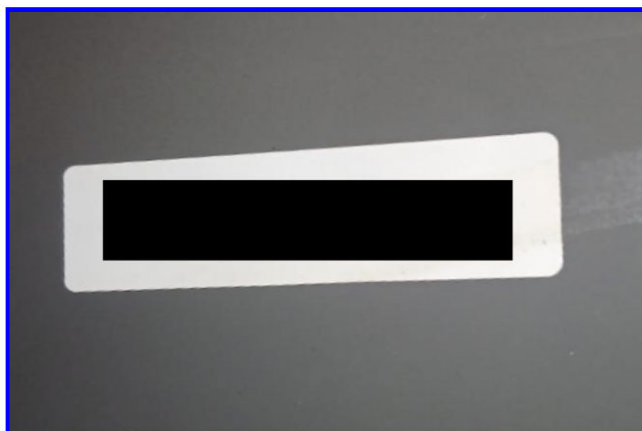




CARROCERIA



ETIQUETA DO CINTO



CHASSI

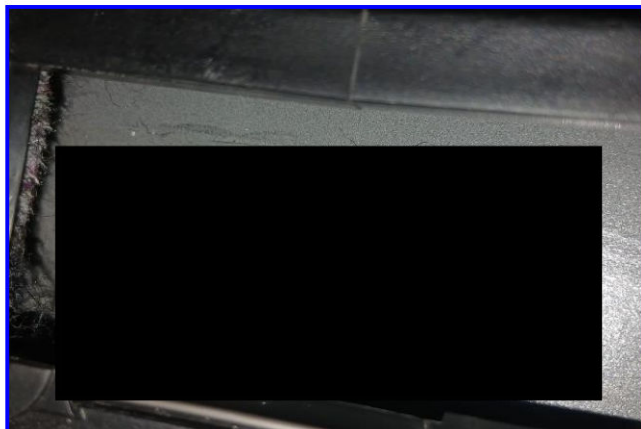

COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO





ETIQUETA VIS MOTOR

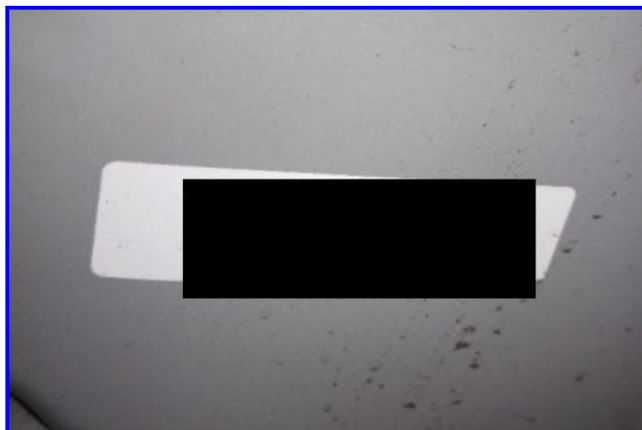

PAINEL SUPERIOR




PAINEL INFERIOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

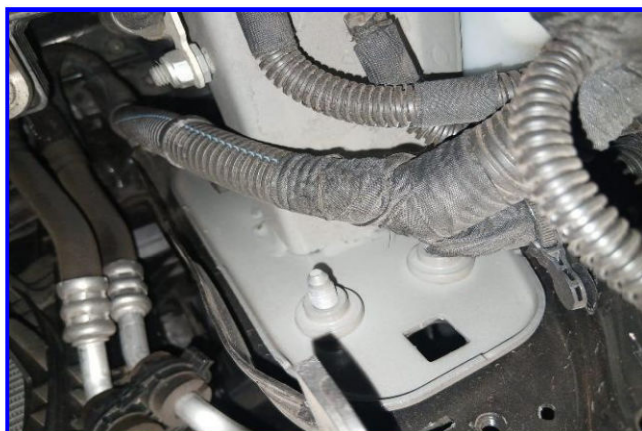

MOTOR

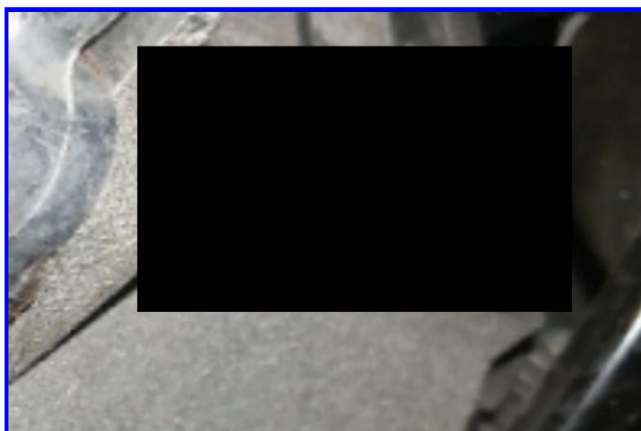





TETO 88 MICRAS



CHANCELA DA BLINDAGEM NOS VIDROS

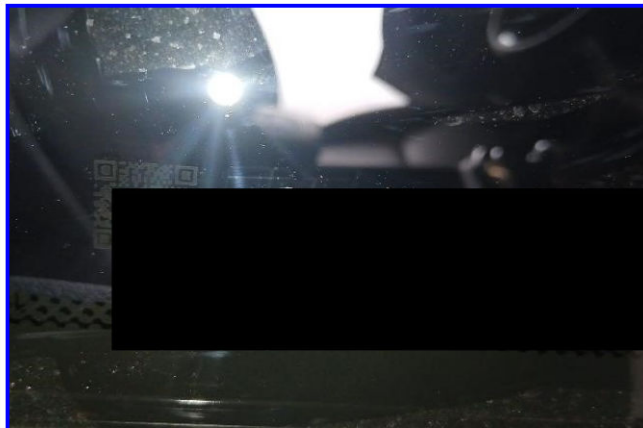


DOC. DO VEÍCULO

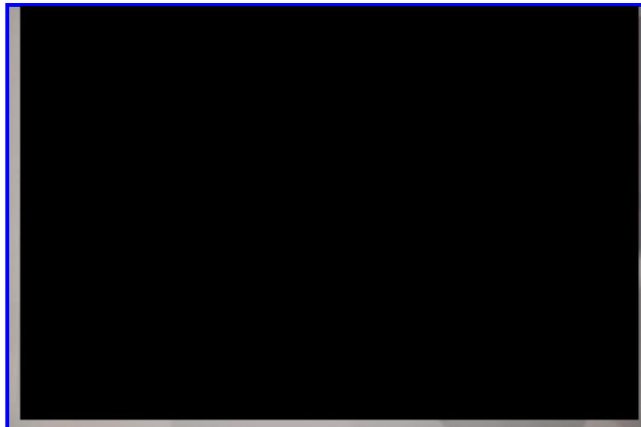



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

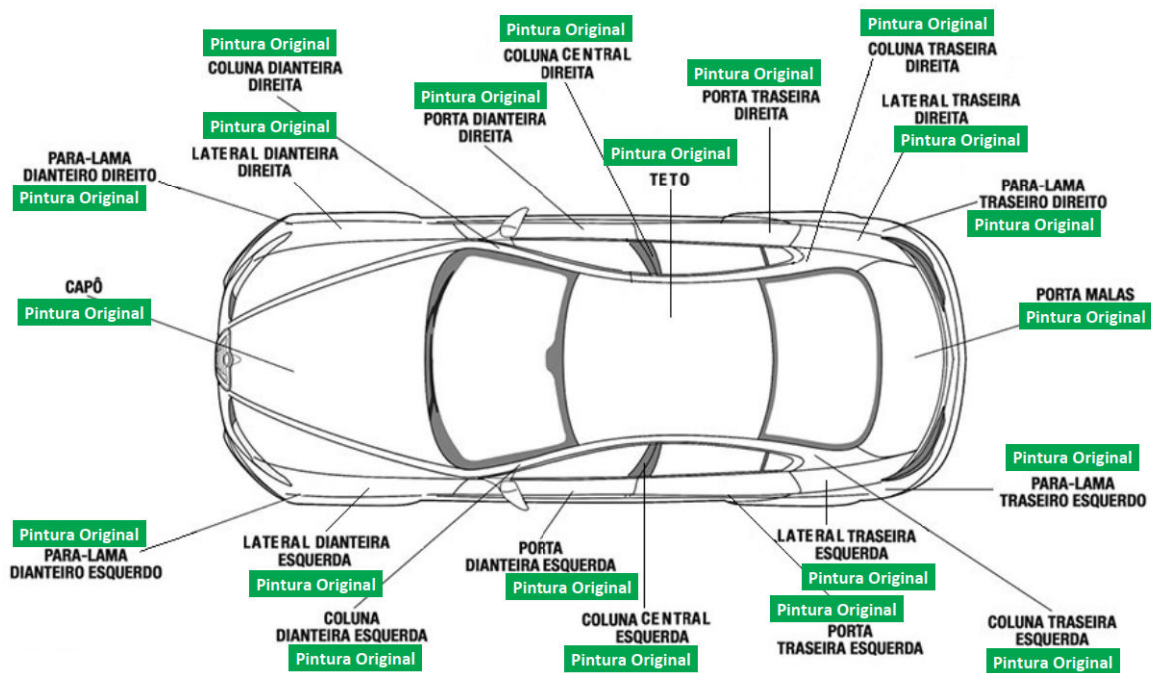


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

[REDACTED]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

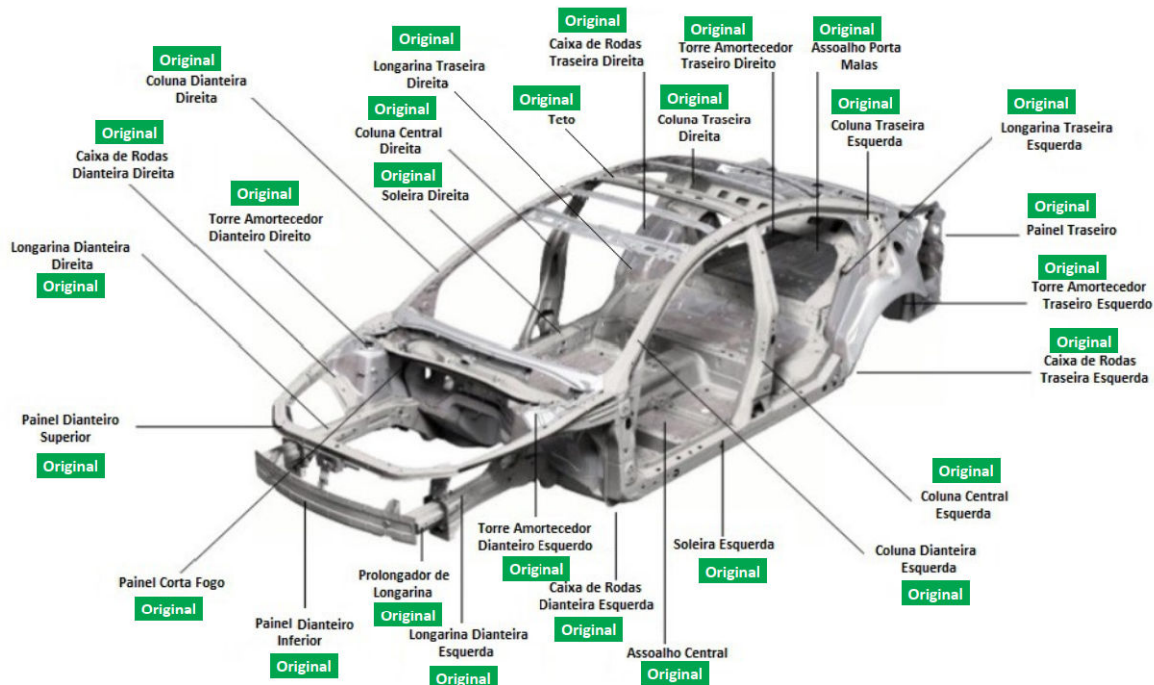

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

